

Utool

UDP – 8

Свердлильний верстат



001

Постачальник: ТОВ “Мета-Груп” м. Київ

Сервісний центр / Service Centre: Tel.: +38 044 200 50 61, Fax: +38 044 200 50 63

www.utool.com.ua, info@utool.com.ua

Інструкція з використання



Перед використанням прочитайте цю інструкцію.

Ця інструкція містить важливу інформацію щодо відповідного використання та технічного обслуговування верстата. Будь-які регулювання повинні відповідати вказівкам інструкції. Виробник залишає за собою право змінювати верстат без попередження.

Зміст

Значення символів

Специфікація продукту

Загальні правила техніки безпеки

Приладдя

Вміст упаковки

Монтаж

Регулювання

Керування

Технічне обслуговування

Несправності

Захист навколишнього середовища, запитання чи проблеми

Діаграма

Список частин

Значення символів, що використовуються в цій інструкції та на лейбі верстата



Небезпека! Можливість тілесного травмування.



Інформація. УВАГА!



Ризик враження електричним струмом.



Від'єднайте від джерела живлення перед регулюванням або технічним обслуговуванням.



Використовуйте захист вух



Одягайте захисні рукавиці



Одягайте захисну маску



Не одягайте вільний одяг



Одягайте взуття з нековзаючою підошвою



Прибирайте довге волосся, одягайте кепку або спеціальну сітку для волосся



Товар відповідає стандартам ЄС



Не використовуйте інструмент під дощем. Захистіть від вологості.



Небезпека! Деякий пил, що виникає в процесі роботи, може стати причиною захворювання на рак, органів дихання або завдати іншої шкоди здоров'ю. Наприклад:

- Свинець від деяких видів фарб
- Прозорий кварц від клінкерної цегли, цементу та інших кам'яних виробів
- Миш'як або хром від хімічнонебезпечних лісоматеріалів

Рівень впливу на організм людини небезпечного пилу залежить від частоти роботи з небезпечними матеріалами. Для зменшення впливу, працюйте в приміщеннях, що добре вентилюються, та використовуйте захисну маску, що містить спеціальний фільтр для мікроскопічних частинок.

Свердлильний верстат відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1057. Відсотковий вміст регламентованих шкідливих речовин не перевищує нормативів, визначених технічним регламентом.

Специфікація продукту

Виберіть відповідне джерело живлення, напругу та частоту, що відповідає показникам на лейбі верстата.

Модель	UDP – 8
Двигун	230V~50Hz – 350W
Оберти	620~2620 хв ⁻¹
Кількість швидкостей	5
Патрон	13 мм
Конус шпинделя	B16
Хід шпинделя	50 мм
Виліт	210 мм
Діаметр стійки	Ø 46 мм
Розмір столу	160 x 160 мм
Розмір основи	290 x 190 мм
Загальна висота	600 мм
Вага	20кг
Розмір упаковки	460 x 340 x 250 мм



НЕБЕЗПЕКА! Для попередження враження струмом, появі вогню або пошкодження інструмента, використовуйте відповідне джерело живлення. Для інструмента використовуйте окреме джерело. Для попередження тілесного пошкодження або враження струмом, негайно замініть кабель якщо він зношений, порізаний або пошкоджений в будь-який спосіб.

Загальні правила техніки безпеки

Безпека – комбінація загальних правил, уважного ставлення та знань про відповідне використання верстата.



УВАГА! Щоб уникнути помилок, що можуть стати причиною серйозного травмування, не вмикайте інструмент до того часу, поки ви не прочитаете та повністю не зрозумієте наступне:

1. Ознайомтесь з інструкцією. **Ознайомтесь** з призначенням інструмента, обмеженням та можливими ризиками, що можуть виникати в процесі роботи.
2. Приладдя захисту повинні завжди бути встановленими відповідно та знаходитись в робочому стані.
3. Приберіть ключі та викрутки. До включення інструмента завжди перевіряйте наявність на інструменті інших ручних інструментів.
4. Утримуйте робочу зону чистою Безладдя на робочому місці призводить до підвищення ризику тілесних пошкоджень
5. Не використовуйте електричний інструмент в небезпечному середовищі. Для попередження враження електричним струмом не використовуйте інструмент під дощем. Утримуйте робочу зону добре освітленою.
6. Не допускайте сторонніх осіб та дітей до інструмента. Всі сторонні особи та діти мають дотримуватись безпечної дистанції до робочої зони.
7. Робоча зона має бути недоступною для дітей.
8. Не застосовуйте до інструмента силу. Робота буде виконуватись краще та безпечніше в такий спосіб, який запланований виробником. Уникайте перевантаження, що може привести до ризику отримання пошкодження та погіршуватиме виконання роботи інструмента.
9. Використовуйте інструмент за призначенням. Не використовуйте інструмент для виконання роботи, для якої він не призначений.
10. Використовуйте відповідний кабель подовження. Переконайтесь, що стан подовження відмінний. До використання кабеля подовження, переконайтесь, що він зможе витримати достатній струм, що необхідний для роботи вашого інструмента. Невідповідний кабель подовження може привести до перевантаження інструмента.
11. Одягайтесь відповідно. Не одягайте вільний одяг та прикраси, вони можуть потрапити під рухомі частини інструмента. Використовуйте гумові рукавиці та взуття з нековзаючою підошвою для роботи на вулиці. Використовуйте захист для довгого волосся.
12. Завжди використовуйте захисні окуляри. В процесі роботи інструмента частини заготовки можуть відлетіти в очі, що приведе до травмування. **ЗАВЖДИ одягайте захисні окуляри.** Окуляри, що призначені для повсякденного використання, мають лише посилені лінзи, але повністю окуляри не захищають. Такі окуляри не являються захисними.
13. Безпечна робота. Використовуйте струбцини або лещата для утримування заготовки під час роботи. Такий спосіб набагато безпечніший, ніж утримування заготовки руками.
14. Від'єднайте інструмент від джерела живлення перед регулюванням, технічним обслуговуванням чи заміною приладдя.
15. Уникайте випадкового старту інструмента. Переконайтесь, що перемикач розміщений в положенні OFF до того, як під'єднаєте інструмент до джерела живлення.

16. Використовуйте відповідне приладдя. Відповідно вибору приладдя проконсультуйтесь з фахівцями. Використання невідповідного приладдя може стати причиною тілесного травмування.
17. Ніколи не ставайте на інструмент. Можна травмуватися від перекидання інструмента чи контакту з гострими частинами.
18. Перевірте пошкоджені частини інструмента. Перед подальшим використанням інструмента, захисні чи інші пошкоджені частини мають бути добре перевіреними на можливість виконання роботи у відповідності з призначенням. Перевірте регулювання рухомих частин, їх з'єднання чи інші аспекти, які впливають на роботу інструмента. Захисні чи інші частини, що пошкоджені, мають бути відремонтованими чи заміненими у сервісному центрі відповідно до вказівок інструкції. Дефектний вимикач повинен бути заміненим кваліфікованим працівником сервісного центру. Не використовуйте інструмент, якщо вимикач не переміщується в положення ON та OFF.
19. Ніколи не залишайте увімкнений інструмент без нагляду. Перемикач необхідно перемістити в положення «OFF». Не залишайте інструмент, доки він повністю не зупиниться.
20. Не переоцініть свої сили. Ніколи не втрачайте баланс під час роботи з інструментом. Ваше положення має бути стійким.
21. Інструмент завжди повинен бути у відмінному стані. Інструмент має бути гострим та чистим для отримання найкращих результатів роботи та безпечної використання. Дотримуйтесь інструкції щодо змащування інструмента та заміни приладдя. Регулярно перевіряйте кабель живлення, та замінюйте його якщо він пошкоджений. Руки та ручка управління інструмента мають бути завжди чистими від масла та змащувальних матеріалів.
22. Не використовуйте інструмент в присутності легкозаймистих речовин або газу.
23. Не користуйтесь інструментом, якщо ви знаходитесь під впливом ліків, алкоголю чи інших речовин, що впливають на ваш стан.
24. Завжди використовуйте свердильний верстат у приміщенні, що постійно вентилюється. Використовуйте систему відсмоктування. Пил від деяких видів матеріалів може бути небезпечним для вашого здоров'я.

Правила техніки безпеки для роботи зі свердильним верстаком



НЕБЕЗПЕКА! Для вашої власної безпеки, не намагайтесь випробувати верстат, доки він повністю не змонтований та ви не прочитали та не зрозуміли всі вказівки цієї інструкції.

1. Цей свердильний верстат призначений для використання у сухому середовищі та у приміщенні, що добре провітрюється.
2. Використовуйте захисні окуляри. Використовуйте захисну маску або маску з захисними окулярами разом, якщо в процесі роботи виникає пил. Також захищайте вуха, особливо якщо період роботи тривалий.
3. Не одягайте рукавиці, краватку та вільний одяг.
4. Не намагайтесь свердлити занадто маленькі заготовки, що не закріплені додатковим приладдям.
5. Завжди утримуйте руки на безпечній відстані від свердильного патрона та свердла. Уникайте незручного положення рук, що може привести до раптового ковзання та травмування.
6. Не встановлюйте та не використовуйте свердла, довжина яких перевищує 175 мм або 150 мм від губок патрона. Вони можуть погнутись або пошкодитись.
7. Не використовуйте приладдя з інструментом, що не рекомендоване виробником (такі як шипонарізні інструменти та приладдя для швидкісного фрезерування).
8. Під час роботи з великими заготовками, переконайтесь, що вони підтримуються на тому ж рівні, що і висота столу верстата.

9. Не виконуйте операції без використання допоміжних інструментів для фіксації. ЗАВЖДИ використовуйте струбцини або лещата для міцної фіксації заготовки.
10. Переконайтесь, що в заготовці, з якою будете працювати, відсутні цвяхи або інші предмети, з якими заборонено працювати на даному верстаті.
11. Зафіксуйте або закріпіть заготовку з лівої сторони стійки, щоб попередити її рух. Якщо заготовка надто коротка або стіл нахиляється, в такому випадку міцно зафіксуйте заготовку на столі.
12. Якщо заготовка виступає за межі столу, забезпечте для неї додаткову підтримку.
13. Умови роботи мають бути безпечними. Використовуйте струбцини або лещата для утримування заготовки, з якою працюєте. В такий спосіб працювати буде безпечніше.
14. Перед початком процесу свердління, переконайтесь, що струбцини або лещата міцно утримують заготовку.
15. Перед початком процесу свердління перевірте фіксацію підтримки столу на стійці та столу на підтримці.
16. НІКОЛИ не вмикайте інструмент, поки не очистите свердильний верстат від зайвих предметів.
17. Перед запуском інструмента, легенько натисніть на вмикач для запуску двигуна, та перевірте чи не рухається та не вібрує свердло.
18. До того, як розпочнете свердлити заготовку, зачекайте доки двигун досягне максимальної швидкості. Якщо під час виконання роботи свердильний верстат видає дивний звук або надмірно вібрує, негайно зупиніть його, перемістіть вимикач в положення OFF та від'єднайте від джерела живлення. Не вмикайте повторно інструмент, доки не визначите причину проблеми та не усунете її.
19. Не виконуйте монтаж або інші налаштування, якщо інструмент увімкнений.
20. Використовуйте відповідно рекомендовану швидкість для конкретного пристроя та відповідно до матеріалу заготовки, з якою працюєте.
21. Для просвердлювання отворів великого розміру, прикріпіть заготовку безпосередньо до столу, в іншому випадку, свердло на великій швидкості буде рухати заготовку.
22. Переконайтесь, що свердло повністю зупинилося, тільки після цього можна торкатись заготовки.
23. Для попередження травмування від випадкового старту, завжди переміщуйте вмикач в положення OFF та від'єднуйте від джерела живлення, до початку монтажу, регулювань або заміни пристроя.

Вимоги щодо електричного забезпечення

Специфікація двигуна та забезпечення інструмента живленням



УВАГА! Для попередження враження електричним струмом, появи вогню або пошкодження інструмента, використовуйте відповідне безпечне джерело живлення. Якщо кабель живлення зношений, пошкоджений або порізаний, його необхідно негайно замінити.

Вказівки щодо заземлення



УВАГА! Інструмент необхідно заземлити, для попередження враження електричним струмом.

У випадку невідповідної роботи інструмента або поломки, заземлення забезпечує опір та зменшує ризик враження електричним струмом. Цей інструмент обладнаний кабелем та заземленою вилкою. Верстат повинен бути підключений до джерела живлення відповідно місцевих норм та законів.


Не модифікуйте кабель живлення та вилку, що передбачені виробником. Якщо необхідне втручання – зверніться до електрика.

Неправильне підключення провода заземлення може стати причиною враження електричним струмом. Провід з ізоляцією зеленої кольору (з або без жовтих полос) – це провід заземлення. Якщо ремонтуєте або замінюєте кабель живлення, не під'єднуйте провід заземлення до інструмента під напругою.



Перевірте з кваліфікованим працівником або у авторизованому сервісному центрі, що ваш інструмент заземлений відповідно.

Відповідно заземлена розетка

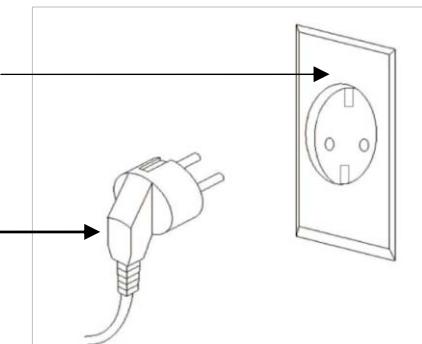

Вилка



УВАГА! Неправильне підключення інструмента може привести до враження електричним струмом. Інструмент повинен бути заземленим, що забезпечить безпечноне використання інструмента.

- Перевірте правильність заземлення інструмента зі спеціалістом, якщо ви не обізнані з цим або сумніваєтесь у правильності підключення.
- Інструмент обладнаний кабелем живлення та заземленою вилкою для безпечної роботи з інструментом.
- Заземлена вилка повинна бути підключена до розетки із заземленням.
- Не змінюйте та не модифікуйте вилку ніяким чином. В результаті неправильної роботи інструмента, заземлення захищає оператора від враження електричним струмом.



Увага! Цей свердлильний верстат призначений для використання в приміщенні. Не користуйтесь інструментом під дощем та у вологому середовищі.

Вказівки щодо подовження кабеля

Використовуйте відповідний кабель подовження. Переконайтесь, що подовжуваč знаходиться у відмінному робочому стані. Подовження повинне витримувати необхідний для інструмента струм, що вказаний на лейбі верстата. Подовження, що не відповідає необхідним показникам, може стати причиною перепадів напруги, втрати потужності та перегрівання інструмента.

Переконайтесь, що стан кабеля подовження відмінний. Завжди замінюйте кабель подовження або зверніться до електрика до того, як розпочнете використовувати інструмент. Захищайте його від гострих предметів, гарячих поверхонь та вологого середовища.

Приладдя



УВАГА! Щоб уникнути тілесного пошкодження:

- Використовуйте тільки те приладдя, яке призначено для свердлильного верстата.
- Дотримуйтесь вказівок щодо монтажу та використання приладдя.
- Використовуйте тільки те приладдя, яке виготовлено для свердлильних верстатів, для того, щоб уникнути тілесного пошкодження від відломаних частин інструмента або від заготовки.
- Не використовуйте приладдя, доки ви повністю не прочитаєте вказівки інструкції щодо використання.

Вміст упаковки

Розпакуйте інструмент та перевірте вміст

Обережно розпакуйте свердлильний верстат та всі інші частини, що містяться в коробці, та порівняйте зі списком, що зазначений нижче.



УВАГА!

- Для попередження випадкового старту інструмента, відключіть інструмент до джерела живлення під час розпакування та монтажу. Кабель живлення повинен бути відключеним від джерела під час проведення будь-яких регулювань або монтажу інструмента.
- Якщо будь-яка частина інструмента або пристрій відсутні, не вмикайте інструмент, доки він не буде змонтованим повністю, відсутні або пошкоджені частини – заміненими.
- Для захисту свердлильного верстата від вологості, його оброблюють. Для видалення захисного покриття, необхідна волога тканина та керосин.



УВАГА! Для запобігання появи вогню або іншої токсичної реакції ніколи не використовуйте бензин, нафтові продукти, ацетон або інші подібні розчини для очистки поверхні інструмента.

Список частин - відкрийте коробку та перевірте наявність основних частин (Мал. 1):


- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Робоча частина інструмента | - 1 шт |
| 2. Стійка | - 1 шт |
| 3. Стіл | - 1 шт |
| 4. Основа | - 1 шт |



Мал. 1


Вміст коробки - «В» пристрій (Мал 2)

- | | |
|-----------------------|-------------|
| A Ручка подачі | - 3 частини |
| B Ключ | - 1 шт |
| C Свердлильний патрон | - 1 шт |
| D Шестигранний гвинт | - 4 шт |
| E Шестигранний ключ | - 1 шт |
| F лещата | - 1 шт |

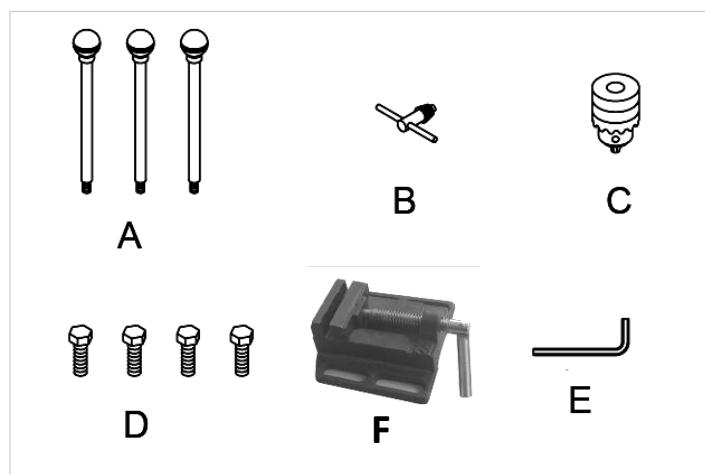

Мал. 2

Монтаж
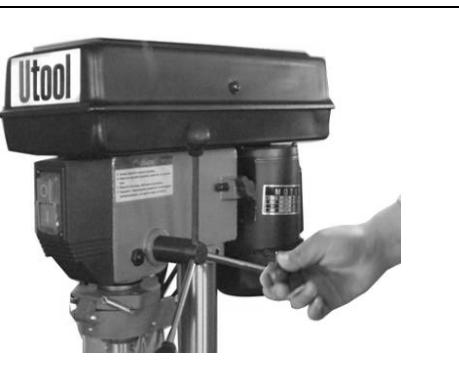
<p>1. Монтаж стійки до основи</p> <p>1.1 Розмістіть основу на підлозі або робочій поверхні (столі).</p> <p>1.2 Вставте стійку в основу так, щоб отвори на стійці співпали з отворами в основі.</p> <p>1.3 Вставте 4 довгих шестигранних гвинта, що містяться в комплекті.</p> <p>1.4 Гвинти повинні пройти крізь отвори, які знаходяться в стійці та основі. Закрутіть гвинти за допомогою розвідного ключа.</p>	
<p>2. Монтаж столу</p> <p>Установіть стіл на стійку.</p>	
<p>3. Закрутіть гвинт, що фіксує стіл.</p>	
<p>4. Монтаж робочої частини верстата.</p> <p>4.1 Обережно підніміть робочу частину інструмента над стійкою та встановіть її на стійку. Переконайтесь, що ця частина інструмента рухається по стійці максимально можливо.</p> <p>Вирівняйте робочу частину інструмента відповідно основи.</p> <p>4.2 Використовуючи шестигранний ключ, закрутіть гвинти.</p>	
<p>5. Монтаж ручки подачі.</p> <p>5.1 Встановіть частини ручки подачі в отвори.</p> <p>5.2 Вкрутіть їх в отвори та зафіксуйте за допомогою гвинта, що знаходиться по центру.</p>	

6. Установка патрона



УВАГА! Перед монтажем патрона на вал свердлильного верстата, очистіть всі поверхні, використовуючи рідину, що не містить алкоголь, нафтові продукти та розчинники. Захисні, змащувальні рідини необхідно видалити, в іншому випадку фіксація патрона буде ненадійною.

6.1 Відкрийте губки патрона поворотом патрона проти годинникової стрілки. Для попередження пошкодження переконайтесь, що губки повністю вернулись в патрон.

6.2 Встановіть патрон на шпиндель.



Пам'ятайте: очистіть конус шпинделя перед установкою патрона.

6.3 Використовуючи гумовий молоток, встановіть патрон в необхідне положення на вал.




7. Установка кнопки та фіксація верхнього захисту шківа.



Регулювання

1. Регулювання столу


A. Регулювання нахилу – відкрутіть гвинт фіксації, встановіть стіл на необхідний кут та зафіксуйте його в необхідному положенні.


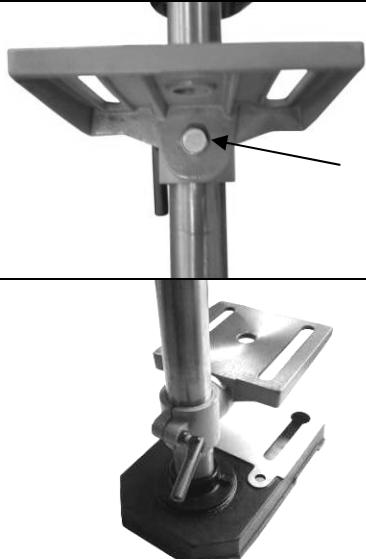


B. Поворот на 360°

Відкрутіть ручку фіксації столу, потім встановіть стіл в необхідне положення, закрутіть ручку фіксації.

C. Шкала, що вказана на малюнку, визначає положення столу.

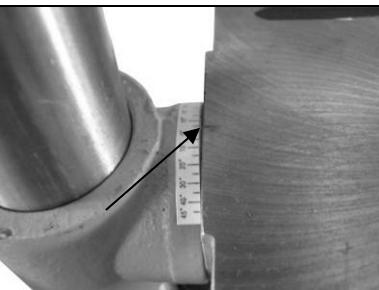

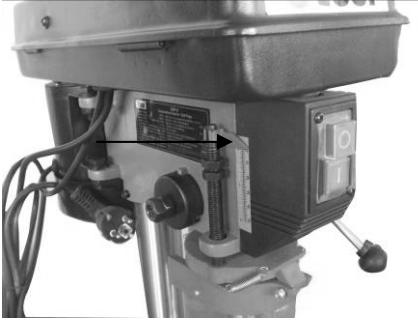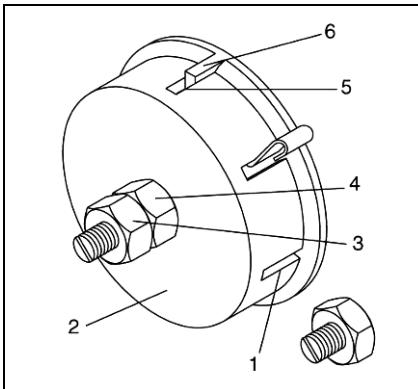
<p>2. Регулювання глибини свердління</p> <p>2.1 Гвинт обмеження глибини свердління</p> <ul style="list-style-type: none"> – установіть необхідну глибину свердління встановивши гайку – якщо гайка перемішується від вібрації, необхідно встановити другу; утримуючи попередню гайку в даному положенні – закрутіть над нею іншу. <p>2.2 Шкала, що зображена на малюнку – вказує глибину свердління.</p>	
<p>3. Регулювання швидкості.</p> <p>Верстат має 5 швидкостей, що вказані на лейбі верстата. Для зміни швидкості, послабте натяг ременя фіксатором, відкрийте кришку корпуса та змініть положення ременя.</p>	
<p>4. Регулювання пружини шпинделя</p> <p>Інколи натяг пружини потребує регулювання, якщо шпиндель повертається в попереднє положення занадто швидко або занадто повільно.</p> <p>4.1 Опустіть стіл для кращого обзору.</p> <p>4.2 Розмістіть викрутку в паз 1 кришки пружини (2). Утримуючи викрутку, відкрутіть та зніміть гайку (3).</p> <p>4.3 Все ще утримуючи викрутку в попередньому положенні, відкрутіть внутрішню гайку (4), настільки, щоб паз (5) вийшов з виступу (6).</p> <p>УВАГА! Не відкручуйте повністю внутрішню гайку, тому що пружина може розкрутитись!</p> <p>4.4 Обережно прокрутіть кришку пружини (2) проти годинникової стрілки, утримуючи викрутку в пазі (1).</p> <p>4.5 Подаючи рукояткою опустіть шпиндель в найнижче положення проти годинникової стрілки, утримуючи кришку пружини (2) в попередньому положенні.</p> <p>4.6 Якщо шпиндель рухається достатньо легко, закрутіть внутрішню гайку (4) за допомогою розвідного ключа. Якщо занадто легко – повторіть кроки 4.2-4.4. Якщо занадто важко – виконайте кроки 3,4 в зворотньому порядку. Не закрутіть надмірно гайку!!</p> <p>4.7 Встановіть гайку (3) та закрутіть гайку (4)</p>	

Використання

1. Установка свердла


- 1.1 Вимикач розмістіть в положення OFF, відкрийте губки патрона (1), використовуючи ключ. Поверніть ключ (2) проти годинникової стрілки для відкриття губок патрона (1).
- 1.2 Вставте свердло (3) в патрон настільки, щоб воно достатньо надійно утримувалось в ньому, але губки щоб не торкались спіральної частини свердла.
- 1.3 Переконайтесь, що свердло відцентоване в патроні.
- 1.4 Поверніть ключ за годинниковою стрілкою для затиску губок.

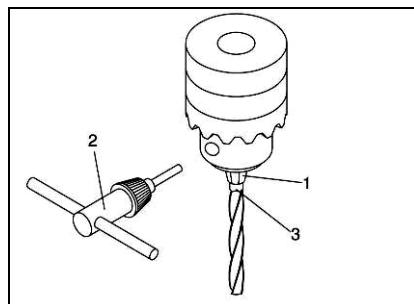

Для уникнення тілесного травмування від патрона або свердла, повторно перевірте встановлене свердло, до того як увімкнете верстат.

2. Розміщення заготовки

Заготовку необхідно розмістити з лівої сторони стійки для безпечної роботи зі свердлильним верстата. Нехтування цієї вимоги може привести до тілесного травмування.

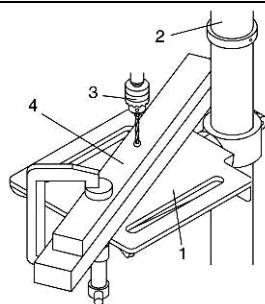


3. Використання лещат

Для роботи із занадто маленькими заготовками, які не можливо зафіксувати на столі, використовуйте свердлильні лещата. Лещата необхідно закріпити на робочому столі верстата.



Свердлильні лещата повинні бути прикріплені до столу верстата для попередження руху заготовки під час свердління.

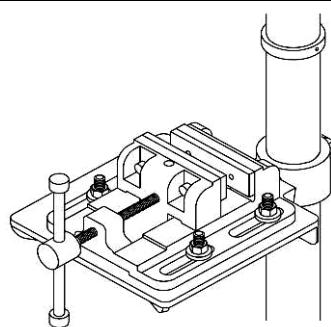

Регулювання швидкості



Попередження: перед регулюванням швидкості від'єднайте інструмент від джерела живлення.

Регулюйте швидкість в залежності від розміру свердла та заготовки. Дивіться таблицю нижче.

	TWIST DRILL BITS		BRAD-POINT BITS		FORSTNER BITS		SPADE BITS		SPADE BITS (W/SPURS)
--	-------------------------	--	------------------------	--	----------------------	--	-------------------	--	-----------------------------

Спіральне по дереву свердло	Спіральне по дереву свердло	Свердло Форстнера	Перо-подібне свердло	Перо-подібне Свердло (з виступами)
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---

	Матеріал					
	М'яка порода дерева	Тверда порода дерева	Акрил	Латунь	Алюміній	Сталь
СПІРАЛЬНІ СВЕРДЛА ПО ДЕРЕВУ						
1/16-3/16" (3-5mm)	3000	3000	2500	3000	3000	3000
1/4-3/8" (6-10mm)	3000	1500	2000	1200	2500	1000
7/16-5/8" (11-16mm)	1500	750	1500	750	1500	600
11/16-1" (11-25mm)	750	500	NR	400	1000	250
СПІРАЛЬНІ СВЕРДЛА ПО ДЕРЕВУ						
1/8"	1800	1200	1500	NR	NR	NR
1/4"	1800	1000	1500	NR	NR	NR
3/8"	1800	750	1500	NR	NR	NR
1/2"	1800	750	1000	NR	NR	NR
5/8 "	1800	500	750	NR	NR	NR
3/4"	1400	250	750	NR	NR	NR
7/8"	1200	250	500	NR	NR	NR
1"	1000	250	200	NR	NR	NR
СВЕРДЛА ФОРСТНЕРА						
1/4-3/8"	2400	700	250	NR	NR	NR
1/2-5/8"	2400	500	250	NR	NR	NR
3/4-1"	1500	500	250	NR	NR	NR
1 1/8-1 1/4"	1000	250	250	NR	NR	NR
1 3/8-2"	500	250	NR	NR	NR	NR
ПЕРОПОДІБНІ СВЕРДЛА						
1/4-1/2"	2000	1500	NR	NR	NR	NR
5/8-1 1/2"	1750	1500	NR	NR	NR	NR
1 1/8-1 1/2"	1500	1000	NR	NR	NR	NR
ПЕРОПОДІБНІ СВЕРДЛА З ВИСТУПАМИ						
3/8-1 NR	2000	1800	500	NR	NR	NR

Технічне обслуговування свердлильного верстата



Попередження: Для забезпечення особистої безпеки оператора вимкніть інструмент на від'єднайте його від джерела живлення, перед проведенням технічного огляду або змащуванням.

Дозволяється проводити технічний огляд, змащування або очистку лише після того як інструмент захищений від випадкового запуску, тобто від'єднаний від джерела живлення.

Періодично продувайте верстат за допомогою компресора або пилососу, щоб усунути накопичений пилу всередині двигуна. Захисне воскове покриття столу та стійки допоможе зберегти поверхню чистою та захистити від корозії.

Будьте пильними – якщо кабель живлення зносився, пошкодився, негайно замініть його.

ЗМАЩУВАННЯ

Усі підшипники свердлицького верстату змащуються під час виробництва. Вони не вимагають подальшого змащування.

Кожні три місяці помірно змащуйте шпиндель, попередньо опустивши його максимально донизу.

ТАБЛИЦЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

Признаки несправностей	Можливі причини	Корегування
Високий рівень шуму	1. Невідповідний натяг ременя 2. Сухий шпиндель 3. Ослаблений шпиндель 4. Незафікований шків двигуна	1. Відрегулюйте натяг ременя 2. Змастіть шпиндель 3. Закрутіть гайку шківу 4. Затягніть гвинти на шківі
Свердло горить або димиться	1. Неправильна швидкість 2. Стружка не видаляється з отвору 3. Затуплене свердло	1. Змініть швидкість 2. Підніміть свердло та витягніть стружку 3. Загостріть або замініть свердло
Свердло має нерівний хід	1. Зігнуте свердло 2. Свердло неправильно установлене в патрон 3. Патрон неправильно встановлений 4. Зношені підшипники шпинделю	1. Замініть свердло 2. Установіть правильно свердло 3. Установіть правильно патрон 4. Замініть підшипники
Свердло застрягає в заготовці	1. Надмірний тиск при подачі свердла або тверда заготовка 2. Невідповідний натяг ременя	1. Необхідно зменшити тиск, зафіксувати заготовку 2. Відрегулюйте натяг ременя
Заготовка прокручується	1. Відсутня опора або заготовка не закріплена належним чином	1. Вставте опору або зафіксуйте заготовку належним чином.

Утилізація верстата




Інструменти, позначені знаком «Сміттєвого бака» (див.вище) необхідно утилізувати окремо від господарського сміття.

Необхідно розділяти електричне та електронне обладнання для утилізації. Утилізуйте інструмент правильно, відповідно до норм місцевого самоврядування. Допоможіть зберегти навколоішнє середовище.

Якщо у Вас виникли запитання, зв'яжіться з сервісним центром.

Якщо у Вас виникли проблеми з експлуатацією верстату або виникла потреба в запасних частинах, відвідайте веб-сайт www.utool.com.ua або зв'яжіться з сервісним центром за тел.: +38 044 200 50 61. Зберігайте чек, його необхідно показати під час звернення до сервісного центру.

Діаграма

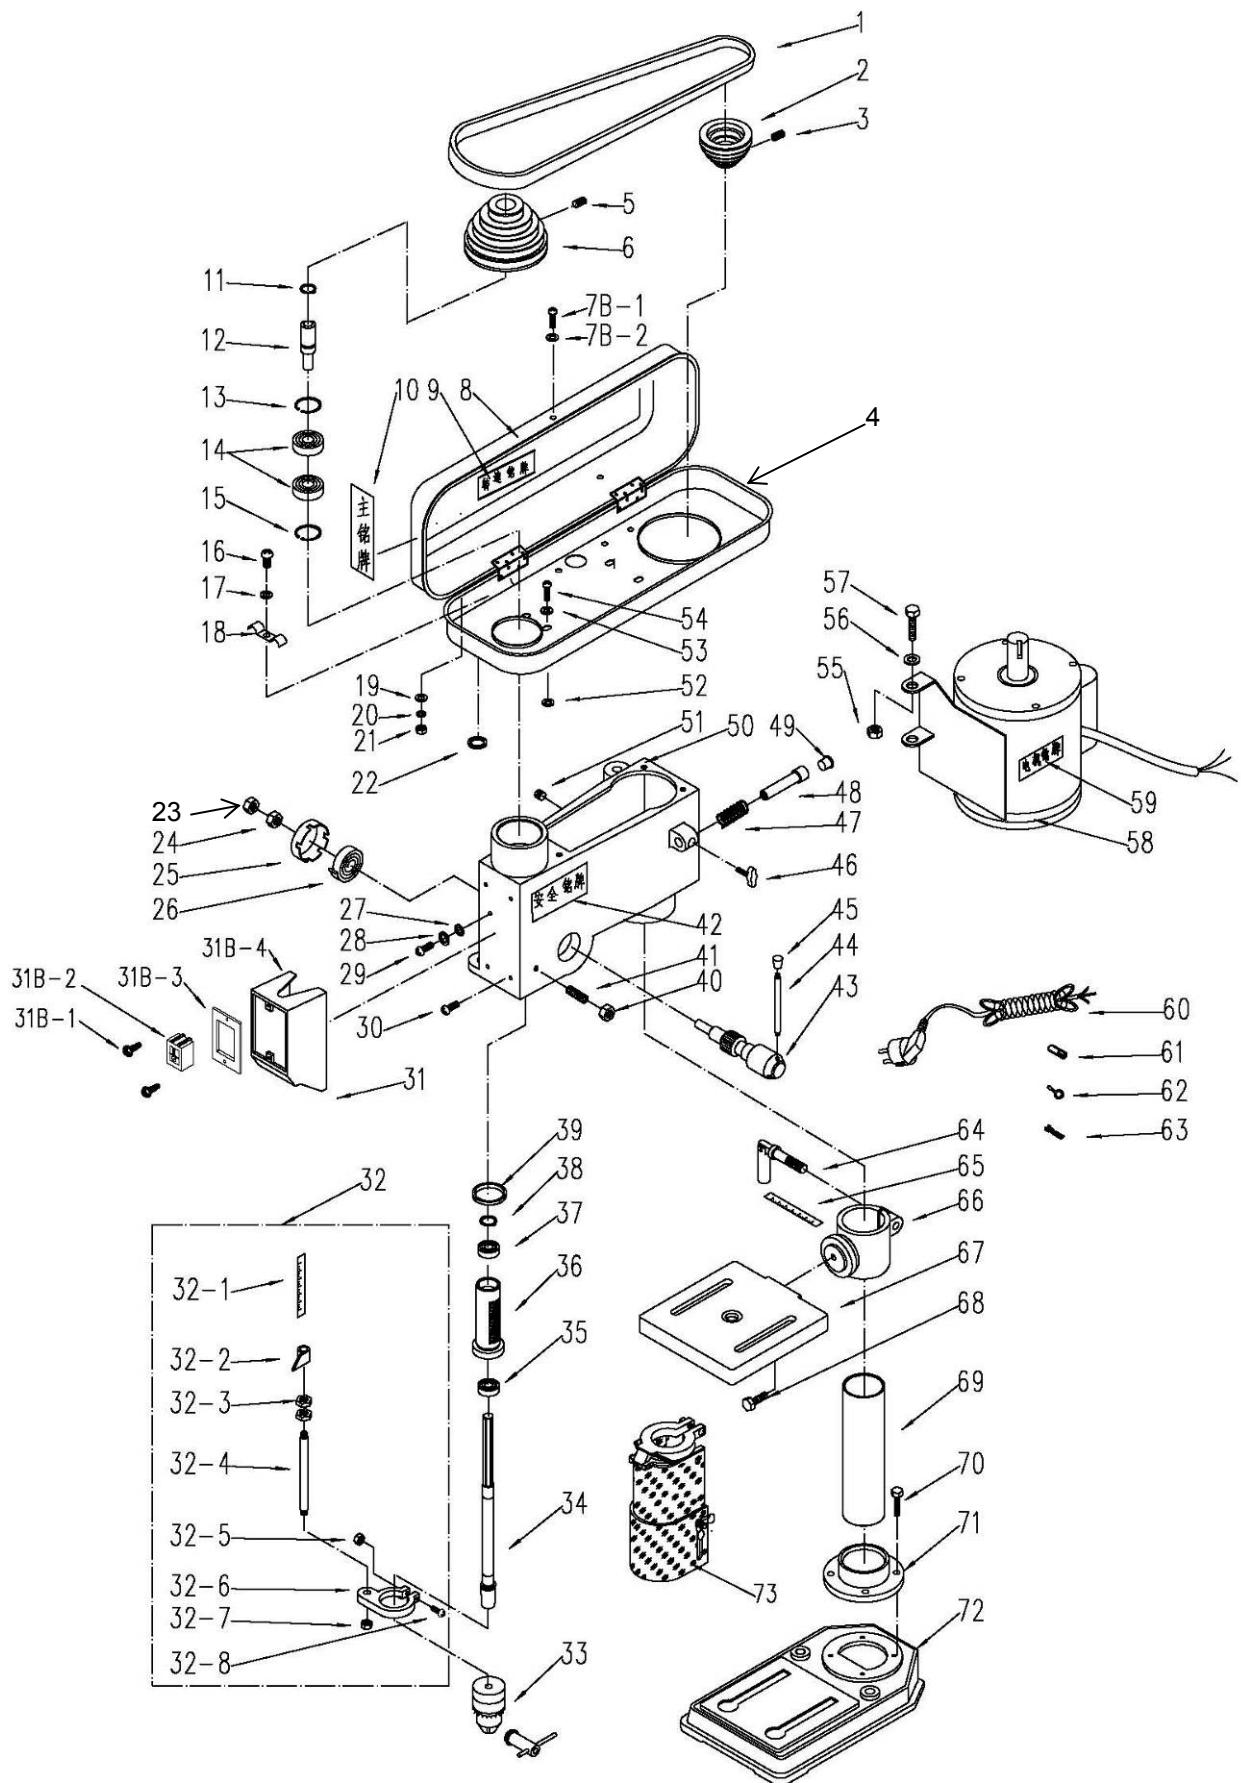

Список частин

No.	Назва	Кількість
1	Ремінь К-630	1
2	Ведучий шків	1
3	Гужон 8x10	1
4	Нижній корпус	1
5	Гужон 8x10	1
6	Шків	1
7B-1	Гвинт 6x8	1
7B-2	Пласка шайба 6	1
8	Верхній кожух	1
9	Таблиця швидкостей	1
10	Основна лейба	1
11	Стопорне кільце 22	1
12	Шпиндель	1
13	Стопорне кільце 40	2
14	Підшипник 6203Z	2
15	Стопорне кільце 40	1
16	Гвинт 5x16	2
17	Шайба 5	2
18	Затискач	2
19	Пласка шайба 5	2
20	Гровер 6	2
21	Шестигранна гайка 5	2
22	Гумове кільце	2
23	Шестигранна гайка 10	1
24	Шестигранна гайка 10	1
25	Кришка пружини	1
26	Пружина	1
27	Зубчаста шайба 5	1
28	Стопорна шайба 5	1
29	Гвинт 5x6	1
30	Гвинт 5x12	2
31B-1	Гвинт 4,2x12	2
31B-2	Вмикач	1
31B-3	Пластина	1
31B-4	Корпус вмикача	1
32-1	Шкала	1
32-2	Стрілка	1
32-3	Шестигранна гайка 8	2
32-4	Шток	1
32-5	Шестигранна гайка 5	1
32-6	Кронштейн	1

32-7	Шестигранна гайка 6	1
32-8	Гвинт5х25	1
33	Патрон	1
34	Шпиндель	
35	Підшипник 6201Z	1
36	Посадочне місце шпинделя	1
37	Підшипник 6201Z	1
38	Стопорне кільце 12	1
39	Гумове кільце	1
40	Шестигранна гайка 8·	1
41	Гвинт 8x16	1
42	Лейба	1
43	Вал подачі	1
44	Болт	3
45	Ручка	3
46	Гвинт фіксації 8x12	1
47	Пружина	1
48	Шток	1
49	Гумова частина	1
50	Корпус	1
51	Гвинт 8x8	2
52	Гумове кільце Ø6xØ15x2	4
53	Пласка шайба 6	4
54	Гвинт 6x12	4
55	Шестигранна гайка 8	2
56	Пласка шайба 8	2
57	Шестигранний болт 25x8	2
58	Двигун	1
59	Лейба двигуна	1
60	Кабель живлення	1
61	Гумовий кронштейн	4
62	Фіксатор	2
63	Фіксатор	4
64	Ручка фіксації	1
65	Шкала	1
66	Утримувач столу	1
67	Робочий стіл	1
68	Гвинт 12x25	1
69	Стійка	1
70	Гвинт 8x16	3
71	Фланець	1
72	Основа	1
73	Захист патрона	1